

## DRY-TOP Metal spärrskiktslaminat stopp för fukt, lukt, emissioner, radon

Maj 08  
Läggningsanvisning –  
emitterande cementunderlag  
85 - 96 % RF

Cementunderlag 85 - 96 % RF

### Läggningsanvisning för DRY-TOP Metal spärrskiktslaminat

som spärr mot lukter / emissioner på fuktiga betonggolv. RF i underlag 85 – 96 % vid läggning. I detta fuktintervall används DRY-TOP Primer och DRY-TOP Lim. Skarvning sker med DRY-TOP Skarv acryl där spackling över DRY-TOP Metal ska ske för limning av golvmatta. DRY-TOP Skarv alu används där löslagda golvmaterial ska användas.

#### Förarbete nyproduktion

Slipa bort cementhud. Spackla ojämnheter med ett våtstabil spackel. Slipa och dammsug noga. Underlaget ska ha planhet och jämnhet lika färdigt golv.

#### Förarbete gamla golv

Slipa bort lim och låghållfast spackel. Jämna ut ytan med ett våtstabil spackel. Slipa och dammsug noga. Underlaget ska ha planhet och jämnhet lika färdigt golv.

#### Primera

Betong och spackelunderlag primeras med DRY-TOP Primer. Lägg ut ca 1 lit / 5 – 8 m<sup>2</sup>. Fördela jämnt och låt torka över natt i välventilerad uppvärmd lokal.

#### Läggning DRY-TOP Metal spärrskiktslaminat

DRY-TOP Metal limmas in som en tunn underlagsmatta. Använd DRY-TOP Lim. Var noga med passning mot väggar och rör. Omlottskarva med DRY-TOP Skarv Acryl före spackling eller montera DRY-TOP Skarv alu över skarven där golven ska lösläggas. Var noga vid längdskarvning av D-T Skarv alu Gnid fast noga samtidigt som skyddspappret dras av så att luftblåsor undviks. På mindre golvytor kan hela ytan skäras in och skarvas färdig. Vik upp en halva i taget och lägg ut lim på golvet med spackel 1:3 (P å större golvytor limmas och skarvas laminatet våd för våd ). Lägg ner och gnid fast noga ut mot fri kant så att luftblåsor undviks. Om ändå luftblåsa finns efter att limmet härdat, skär upp dessa med raka snitt, limma och återlägg. Över snittet läggs remsa av DRY-TOP Skarv alu.

Använd om möjligt löslagda golv.

Löslagda plastgolv läggs direkt på DRY-TOP Metall spärrskiktslaminat.

#### Löslagt trä / laminatgolv

Komplettera med ett glidskikt / dämpskikt för trä eller laminatgolv enligt leverantörens anvisningar.

#### Spackla för limmade golv eller löst lagda plastgolv.

Vid tung trafik, särskilt rullande sådan, primas före spackling med DRY-TOP laminatprimer Spackla med DRY-TOP Spackel. Använd raktandad spackel och piggrolla vid behov. Lägg ut ca 5 kg av blandat spackel / m<sup>2</sup> för en tjocklek på ca 3 mm. Efter ca. 24 tim. i väl ventilerad uppvärmd lokal med RF under 50 % och temperatur på golv > 15 °C är ytan klar för golvläggning. Tänk på att kalla golv och fuktig inomhusluft förlänger härd / torktid. Kontrollera att spacklet är ordentligt torrt.

Vid behov av tjockare spackelskikt kan DRY-TOP spackel användas som primer för ett annat spackel. Primera med DRY-TOP Laminatprimer och rolla sedan ytan flödig med DRY-TOP Spackel. Låt härda. Primera och spackla med önskat spackel. Följ spackelleverantörens anvisningar.

#### Limma

Vi rekommenderar användning av Casco DraLoss-primer före limning av ny golvbeläggning. Anledningen är att golvbyte sedan kan ske utan att underkonstruktionen skadas. Använd torr limmetod. Material och metod ska inte utveckla nya problemämnen.

DRY-TOP Spackel och DRY-TOP Lim har utvecklats för miljösäker golvläggning. Produkterna kan inte tillsammans med alkalisk betong och vanliga golvmaterial utveckla några miljöskadliga ämnen.

Anvisningen är generell. Rådgör alltid med oss före läggstart

**Jourtelefon** för frågor om DRY-TOP – systemet 070 – 568 81 00